

INSPEÇÃO PREDIAL

**Laudo de Conformidade
Técnica**

CLIENTE: Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Distrito Federal - CAU /
DF

ENDEREÇO: SCLN 510 Bloco A Lote
06 – Asa Norte – Brasília / DF.

Agosto / 2021

W

J D R

05m

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 3 |
| 1.1. Preliminares | 3 |
| 1.2. Tipologia da edificação | 3 |
| 1.3. Nível de Inspeção Predial | 4 |
| 1.4. Diligências | 5 |
| 1.5. Metodologia | 5 |
| 2. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA | 6 |
| 3. ANÁLISE DA VISTORIA | 7 |
| 3.1. Sistema Elétrico | 7 |
| 3.1.1. Entrada de Energia Elétrica | 7 |
| 3.1.2. Análise das Tensões elétricas no ponto de entrada | 8 |
| 3.1.3. Quadro Geral de Energia (QGE) | 9 |
| 3.1.4. Quadro QDFL-01 (auditório) | 10 |
| 3.1.5. Quadro QDFL-02 (público interno) | 11 |
| 3.1.6. Quadro QDFL-03 (público externo) | 13 |
| 3.1.7. Instalações gerais de distribuição de circuitos | 14 |
| 3.2. Sistema de Ar Condicionado | 16 |
| 3.3. Sistema de Louças, Metais e Mobiliários | 20 |
| 3.4. Sistema de Vedações | 26 |
| 3.4.1. Vedações Verticais | 26 |
| 3.4.2. Vedações Horizontais | 31 |
| 4. CLASSIFICAÇÃO DAS INCONFORMIDADES | 34 |
| 4.1. Método da ISO 15686 – Método dos Fatores | 34 |
| 4.2. Classificação das anomalias – ABNT NBR 16747 | 35 |
| 5. ENCERRAMENTO | 41 |
| ANEXO A – ANÁLISE DE CONFORMIDADE | 42 |

LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

1. INTRODUÇÃO

1.1. Preliminares

Originado de solicitação do **CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL – CAU / DF**, este tem por finalidade avaliar as conformidades técnicas e funcionais da obra de reforma executada pela construtora Engiex Engenharia e Construtora nas áreas internas do edifício da nova sede do referido conselho localizado na SCLN 510 Bloco A Lote 06 – Asa Norte – Brasília / DF.

A inspeção servirá exclusivamente como subsídio técnico extrajudicial para o registro do estado físico presente na obra com o propósito de preservar a memória da situação existente na data da vistoria.

Terá unicamente como foco, assim ora solicitado, a realização de identificação e caracterização de anomalias e não conformidades existentes na obra visando subsidiar ações corretivas necessárias para elaboração do termo de finalização de obra.

Esta documentação está embasada na NBR 14037:2011 – Diretrizes para elaboração de manual de uso, operação e manutenção das edificações e NBR 16747:2020 – Inspeção Predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento e Manual de Obras Públicas – Edificações – SEAP.

1.2. Tipologia da edificação

A edificação em análise trata-se de edifício comercial construído em estrutura de concreto armado e com elementos de vedação em alvenaria.

O edifício se encontra em fase de reabilitação, sendo realizado processo de reforma para adaptação das instalações já construídas no pavimento térreo do edifício para atender a nova sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF.

3

10



Figura 1 – Edifício Comercial localizado na SCLN 510 Bloco A Lote 06 – Asa Norte – Brasília / DF.



Figura 2 – Sede Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF presente no térreo do edifício comercial.

1.3. Nível de Inspeção Predial

O nível de inspeção predial da vistoria foi o nível 3, segundo os critérios preconizados pela norma técnica do IBAPE/SP, ou seja, vistoria para identificação de anomalias e falhas aparentes eventualmente identificadas com o auxílio de equipamentos e/ou aparelhos, bem como análise de documentos técnicos específicos, de acordo com a complexidade dos sistemas construtivos existentes, sendo realizada por profissionais habilitados em mais de uma especialidade.

4

10

Sendo assim, segundo a ABNT NBR 16747:2020, classifica em inspeção predial especializada, uma vez que o processo visa avaliar as condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade dos sistemas específicos, de forma a complementar ou aprofundar o diagnóstico.

1.4. Diligências

O local de interesse foi vistoriado entre os dias 01 de Julho e 02 de Agosto de 2021, com supervisão dos Engenheiros Iberê Pinheiro de Oliveira, Elio Veit Preto, Francisco Correa Rabello, José Elde Fernandes de Borba Júnior e David de Souza Tavares da Silva; e da Arquiteta e Urbanista Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja, visando a coleta e registro de dados técnicos necessários para a elaboração do laudo de conformidade técnica

1.5. Metodologia

De acordo com as normas técnicas foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise de documentações administrativos, projetos e memoriais;
2. Determinação das principais características do edifício;
3. Coleta de informações referentes ao processo de reforma;
4. Preparação de uma lista de verificação;
5. Inspeção dos componentes construtivos da edificação, com anotação e avaliação de suas condições técnicas, funcionais e de conservação;
6. Execução de tomadas fotográficas gerais e de detalhes;
7. Análise e interpretação dos resultados obtidos através dos registros efetuados in loco, contemplando as diretrizes das normas vigentes;
8. Elaboração de ficha de conformidade técnica, contendo a apresentação das observações realizadas sobre os componentes construtivos;
9. Elaboração de Laudo de Conformidade Técnica.



5

DR
D

2. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA

| ITEM | Documentos | Status |
|----------------------------|---|----------------|
| Documentos Administrativos | Convenção do Condomínio; | Não se aplica. |
| | Regimento Interno do Condomínio; | Não se aplica. |
| | Manual do Proprietário | NÃO |
| | GUIA de IPTU; | NÃO |
| | Carta de Habite-se; | NÃO |
| | Certificado de Dedetização; | NÃO |
| | Certificado de Garantia das Mangueiras de Incêndio; | NÃO |
| | Manutenção das bombas de recalque e incêndio; | NÃO |
| | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; | NÃO |
| | Certificado de Limpeza das Caixas D'água; | NÃO |
| | Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança; | NÃO |
| | Certificado de Treinamento de Brigada de Incêndio; | NÃO |
| | Manutenção dos Interfones; | Não se aplica. |
| | Contas de Consumo de Energia Elétrica, Água; | NÃO |
| Documentos Técnicos | Medição ôhmica do Aterramento (SPDA); | NÃO |
| | Revisão dos Extintores; | NÃO |
| | Memorial descritivo dos Sistemas Construtivos. | SIM |
| | Arquitetura - Projeto Executivo; | SIM |
| | Projeto de Estruturas; | SIM |
| | Projeto de Instalações Prediais; | SIM |
| | Instalações de Água Fria, Antenas TV, Combate Incêndio, Esgotos e Águas Pluviais; | SIM |
| | Instalações de Gás; | Não se aplica. |
| | Instalações Elétricas; | SIM |
| | Instalações de incêndio; | NÃO |
| | Instalações de Cabeamento e Telefonia; | SIM |
| | Instalações de CFTV; | NÃO |

Para registro cadastral, tais documentos fornecidos ATENDEM a condição de Inspeção Nível 3.

3. ANÁLISE DA VISTORIA

Os registros de não conformidades foram realizados mediante análise da documentação fornecida e as observações *in loco* durante o processo das visitas técnicas, sendo discriminadas as principais anomalias, falhas construtivas e inconformidades quanto ao material, projeto, obra e uso.

Por tratar-se de um laudo de conformidade, os ambientes serão norteados pelo projeto de arquitetura PRANCHAS: ARQ-06.

Em cada ambiente serão listadas as anomalias, falhas e enumeração das manifestações patológicas ou indicadores de perda de desempenho dos sistemas construtivos.

A participação dos técnicos na realização dos ensaios visa atender ao padrão de qualidade em normas estabelecidas, em especial o Manual de Obras Públicas – Edificações – SEAP.

A análise de conformidade dos elementos construtivos de piso, parede, teto e instalações será apresentada no ANEXO A deste Laudo, devidamente separado por ambiente.

A seguir faremos uma abordagem quanto as observações levantadas do sistema elétrico e ao sistema de ar condicionado.

3.1. Sistema Elétrico

3.1.1. Entrada de Energia Elétrica

INSPEÇÃO: As instalações elétricas de entrada de energia que atendem o CAU-DF são compostas por 1 entrada em baixa tensão, por ramal simples, Tensão de 380/220V, trifásica, em estrela aterrada, esquema de aterramento TN-S a partir do Conjunto TR de medição dedicado.

Não faz parte do escopo deste trabalho inspecionar e avaliar as demais instalações elétricas integrantes da sala técnica onde o conjunto TR está localizado. Estas instalações atendem outras áreas do edifício e estão em mau estado de conservação geral.

Uma nova sala técnica com Quadro Geral, Quadros Parciais, Painéis de Medidores e Quadros de Distribuição de circuitos foi construída para atender as

instalações do edifício, porém estes componentes não foram postos em operação. Recomenda-se fortemente a migração da alimentação elétrica para esta sala, pois os componentes são novos e permitem que as instalações operem com segurança.



Figura 3 - Conjunto TR de Medição de Energia do CAU-DF

Os quadros, componentes, cabos e conexões que compõem o Conjunto TR estão em bom estado de conservação geral e não apresentam indícios de problemas, curtos-circuitos e sobrecargas.

Processo corretivo: Nenhum.

3.1.2. Análise das Tensões elétricas no ponto de entrada

Foram relatados eventos de oscilações de Tensão elétrica, picos e quedas de energia nas instalações que atendem o CAU-DF. Para permitir uma avaliação mais profunda destes problemas foi realizada uma análise de qualidade da energia no ramal do Conjunto TR de medição.

O gráfico abaixo apresenta o resultado do monitoramento e das medições elétricas das Tensões nas três Fases realizadas no período de 7/7/21 a 12/7/21.

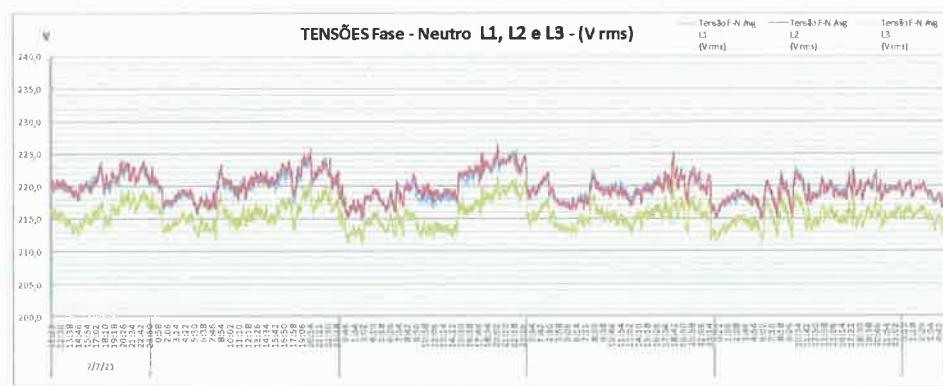


Figura 4 - Gráfico das medições das Tensões elétricas.

No período monitorado, todos os níveis das Tensões elétricas se mantiveram em valores adequados e satisfatórios, atendendo aos níveis obrigatórios de fornecimento da CEB/NEOENERGIA e ANEEL.

Neste mesmo período foram registrados os eventos abaixo relacionados a transientes de Tensão. Os eventos são de curíssima duração e não acarretam em problemas, falhas ou quedas de suprimento aos equipamentos instalados.

Anomalies

| Phase | Type | Date and time | Length [s] | Peak |
|-------|-------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | Dip | 08/07/2021 08:07:32,91 | 00.00 | 181,44 |
| 3 | Swell | 08/07/2021 08:07:32,91 | 00.00 | 236,88 |
| 3 | Dip | 10/07/2021 05:54:41,13 | 00.03 | 187,64 |

Figura 5 - Tabela de Anomalias de Tensão

Processo corretivo: Nenhum.

3.1.3. Quadro Geral de Energia (QGE)

O Quadro Geral instalado e que foi inspecionado apresenta algumas desconformidades em relação às Normas Técnicas. O quadro, componentes, cabos e conexões estão em bom estado de conservação geral e não apresentam indícios de problemas, curtos-circuitos e sobrecargas.



Figura 6 - Quadro Geral de Energia

6

6a
D

- O disjuntor geral do Conjunto TR de medição possui capacidade nominal de 150A, porém o disjuntor geral do QGE possui capacidade de 175A.
- Um dos disjuntores que alimenta os quadros QDFL possui capacidade nominal de 125A, sendo que o projeto indica de 50A para os três quadros.
- O condutor principal de Terra/Proteção possui cobertura na cor preta, sendo que deveria ser obrigatoriamente na cor verde ou verde/amarelo.
- Não há DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) instalados.
- Na parte superior do QGE, os cabos saem deste sem a utilização de acessórios de eletrodutos. A falta destes expõe os cabos a arestas cortantes e danificam seu isolamento.
- O quadro de cargas e de identificação de circuitos fixado na porta do QGE não condiz com os circuitos existentes.
- Não há proteção contra contato direto aos barramentos vivos.

Logo acima do QGE foi constatada a instalação de cabos de forma solta, fora de condutos adequados.



Figura 7 - Cabos instalados fora de eletrodutos

3.1.4. Quadro QDFL-01 (auditório)

O Quadro apresenta algumas desconformidades em relação às Normas Técnicas. O quadro, componentes, cabos e conexões estão em bom estado de conservação geral e não apresentam indícios de problemas, curtos-circuitos e sobrecargas



Figura 8 – Quadro QDFL-01.

- Não foi instalado o disjuntor geral indicado em projeto, com capacidade nominal de 50A. No lugar deste foi instalado o IDR. Ressalta-se que este não possui a capacidade de proteção contra sobrecarga e curto-círcito.
- O quadro possui furos e cortes em sua base, com partes que possuem quina viva e podem danificar os condutores no interior do QDFL.
- Foi utilizado condutor de terra na cor preta para os DPS e estes foram ligados no barramento de Neutro ao invés do barramento de Terra.
- Não há identificação do quadro ou etiqueta em sua porta externa.
- Não há identificação dos circuitos e nem quadro de cargas elétricas fixados na porta, lado interno, do quadro.

3.1.5. Quadro QDFL-02 (público interno)

O Quadro apresenta algumas desconformidades em relação às Normas Técnicas. O quadro, componentes, cabos e conexões estão em bom estado de conservação geral e não apresentam indícios de problemas, curtos-circuitos e sobrecargas

11
m D

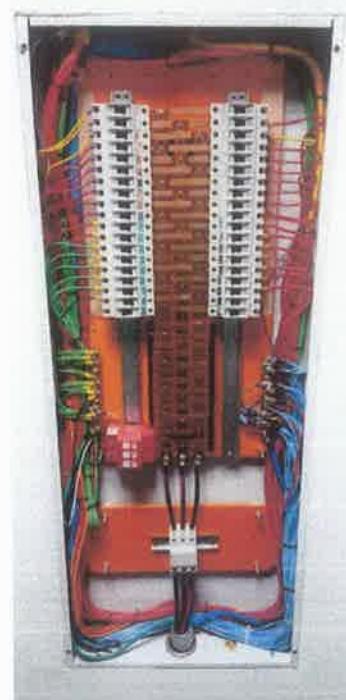


Figura 9 - Quadro QDFL-02

- O furo feito na base do quadro é maior que o acessório (Box reto) utilizado.
- O eletroduto instalado e que acomoda os cabos alimentadores deste quadro está subdimensionado.
- O disjuntor geral utilizado possui capacidade de 70A, compatível com os cabos instalados (16mm^2), porém em desconformidade com o detalhado em projeto.
- Não foram utilizados terminais adequados na conexão dos cabos ao disjuntor geral.
- Não foi instalado o IDR indicado no diagrama unifilar do projeto.
- O quadro possui furos e cortes em seu topo, com partes que possuem quina viva e podem danificar o isolamento dos condutores.
- Foi utilizado condutor de terra na cor preta e branca sendo que obrigatoriamente deveria ser verde ou verde/amarelo.
- Foi utilizado condutor de neutro na cor vermelha, sendo que obrigatoriamente deveria ser azul claro.
- Foi utilizado condutor de fase na cor verde, sendo que esta é exclusiva para condutor de terra/proteção.
- Não há identificação do quadro ou etiqueta em sua porta externa.
- Não há identificação dos circuitos e nem quadro de cargas elétricas fixados na porta, lado interno, do quadro.

3.1.6. Quadro QDFL-03 (público externo)

O Quadro apresenta algumas desconformidades em relação às Normas Técnicas. O quadro, componentes, cabos e conexões estão em bom estado de conservação geral e não apresentam indícios de problemas, curtos-circuitos e sobrecargas



Figura 10 - Quadro QDFL-03

- Não foi instalado o disjuntor geral indicado em projeto, com capacidade nominal de 50A. No lugar deste foi instalado o IDR. Ressalta-se que este não possui a capacidade de proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
- Não foram utilizados terminais adequados na conexão dos cabos ao disjuntor geral.
- O eletroduto instalado e que acomoda os cabos alimentadores deste quadro está subdimensionado.
- O quadro possui furos em seu topo, com partes que possuem quina viva e podem danificar o isolamento dos condutores.
- Foi utilizado condutor de terra na cor preta sendo que obrigatoriamente deveria ser verde ou verde/amarelo.
- Não há identificação do quadro ou etiqueta em sua porta externa.
- Não há identificação dos circuitos e nem quadro de cargas elétricas fixados na porta, lado interno, do quadro.
- Há muita sujeira e restos de obra no interior do quadro.

3.1.7. Instalações gerais de distribuição de circuitos

De forma geral, em vários locais foram constatadas desconformidades das instalações elétricas em relação às Normas Técnicas e também em relação às boas práticas em instalações elétricas. Em vários destes pontos existem riscos de choque elétrico aos usuários.

- Eletrodutos corrugados em PVC flexível utilizados de forma aparente e fixados de forma inadequada.



Figura 11 - Desconformidades encontradas

- Falta de proteções e acabamentos nos conduítes de alumínio que foram utilizados como pontos de tomada em instalações aparentes. Estes acessos trazem risco à segurança dos usuários.



Figura 12 Desconformidades encontradas

- Instalações incompletas e com cabos expostos.



Figura 13 - Desconformidades encontradas.

- Danos causados em várias luminárias no momento da instalação destas.



Figura 14 - Desconformidades encontradas.

- Cabos soltos e fora de condutos e eletrodutos adequados.



Figura 15 - Desconformidades encontradas

- Cabos fixados de forma insuficiente nos perfilados duplos conjugados (constatação em vários locais).

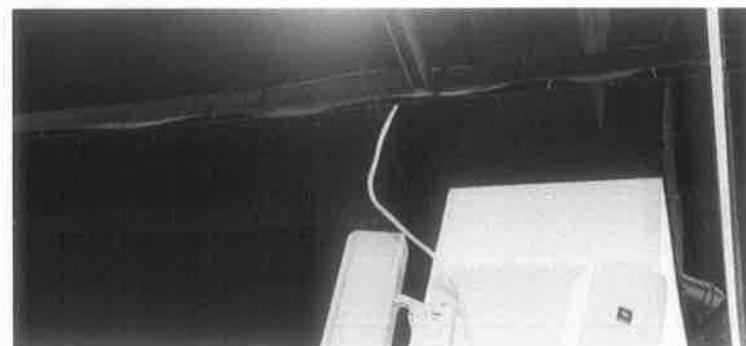


Figura 16 - Desconformidades encontradas

3.2. Sistema de Ar Condicionado

INSPEÇÃO: Segundo projetos apresentados, prancha ARQ-08 e ARQ-08A, o ambiente "ESTAÇÕES DE TRABALHO" deveria possuir recuo no ponto entre a parede e o teto, originando em um espaço técnico destinado a instalação das unidades evaporadoras com fechamento dos vãos em chapa de aço carbono galvanizada e perfurada.



Figura 17 – Recorte prancha ARQ-08A. Presença de área técnica para instalação das evaporadoras com fechamento utilizando chapas perfuradas.

Fora observado a não execução de tais espaços técnicos, conforme Figura 18 e Figura 19, assim como a ausência de instalação das chapas perfuradas.

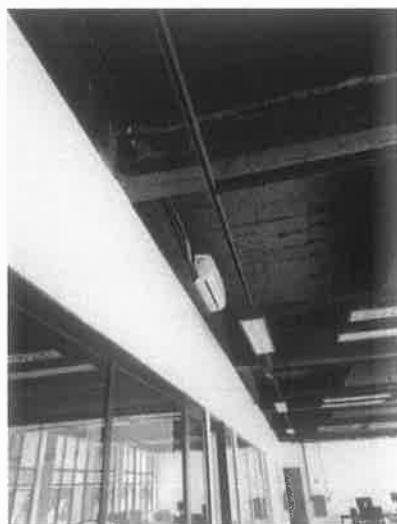


Figura 18 – Inconformidades de execução do local de instalação das evaporadoras.



Figura 19 – Ausência do recuo entre parede e teto / Ausência de chapa perfurada.

Na prancha ARQ-09 é apresentado detalhe da execução de suporte metálico para instalação dos equipamentos condensadores no poço de ventilação presente na fachada externa.

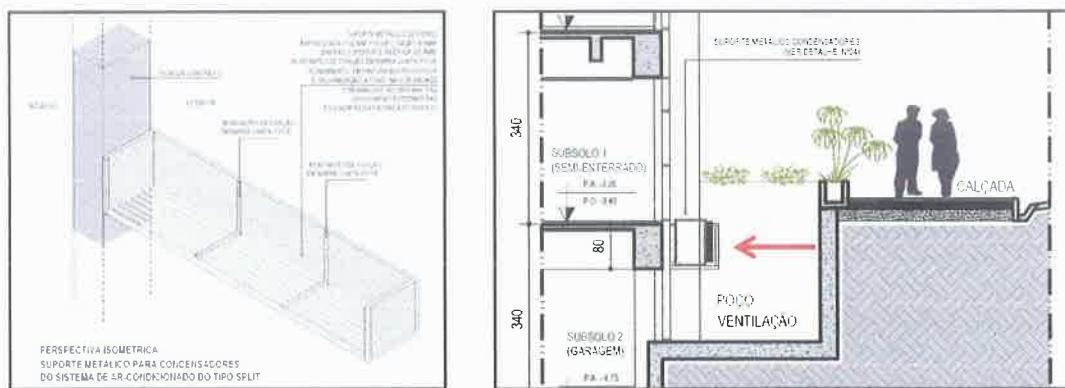


Figura 20 - Recortes prancha ARQ-09. Detalhe dos suportes metálicos para fixação das condensadoras na fachada externa do edifício.

Os suportes metálicos não foram instalados, estando os equipamentos condensadores expostos fixados na fachada externa posterior do edifício.



Figura 21 – Ausência da instalação dos suportes metálicos das condensadoras na fachada externa posterior da edificação.

O equipamento de ar condicionado é composto por gabinetes, ventiladores de pás ou turbinas, filtros, serpentinas.

Se não houver portas e janelas no local para ventilação natural, o local poderá ter um ambiente sem adequada renovação, não sendo recomendada a permanência de pessoas no local.

Fora observado a ocorrência irregular de passagem das tubulações de alimentação até as condensadoras através de abertura realizadas no fechamento de vidro.



Figura 22 - Falta de técnica para a passagem das tubulações até os condensadores - dano no vidro.



Figura 23- Falta de técnica para a passagem das tubulações até os condensadores - dano no vidro.

Vale lembrar que, para ambientes de uso público e coletivo, os serviços de PMOC – Manutenção, devem ser executados somente por profissionais devidamente habilitados e especializados neste serviço em particular, para as empresas de Prestação de Serviços do PMOC.



Figura 24 - Tubulação de gas e fiação passado juntas. O calor na tubulação de alta, condensado, danificará o isolamento da fiação com o tempo.



Figura 25 - Tubulação de gás instalada sem uso de ferramenta apropriada. resultado: sem alinhamento.



Figura 26 - Tubulação de gás instalada sem uso de ferramenta apropriada. resultado: sem alinhamento.



Figura 27 – Tubulação com estrangulamento na passagem de gás.



Figura 28 – Fiação sem tubular.

Processo Corretivo: Na execução, a instaladora deverá usar ferramentas apropriadas, como curvador de tubos ou mola de dobrar tubos, alicate dobrador de tubos e outros.

As tubulações deverão seguir um caminho, dentro do forro, o mais retilíneo possível de forma a criar condições de manutenção.

Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle, visando a prevenção de riscos à saúde dos ocupantes e evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana.

Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem riscos à saúde humana e dotá-la no mínimo de filtro classe G1 (um), conforme legislação em vigor.

3.3. Sistema de Louças, Metais e Mobiliários

INSPEÇÃO: Os banheiros PNE apresentam inconformidades quanto a dimensão do lavatório. Fora especificado em projeto lavatório comprimento 49,5 x 49,5 x 17 cm sendo que o instalado apresenta dimensões inferiores.

| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | LOCAL |
|---|-----------------------------------|
| CB1 - CUBA EM AÇO INOX ACABAMENTO ACETINADO 50X40 CM | COPA / REPOUSO |
| CB2 - CUBA CERÂMICA BANHEIRO EM LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE 40X40X15 CM | SANITARIOS MASCULINO E FEMININO |
| LV - LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA (SEM COLUNA) COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 49,5 X 49,5 X 17CM | SANITÁRIO PNE, SANIT. PRESIDÊNCIA |
| TQ - TANQUE AÇO INOX DE ENCAIXE ACETINADO 50CM X 40CM X 23CM ACOMPANHA VÁLVULA 3 1/2 | DML |

Figura 29 – Recorte prancha ARQ-16. Especificação do lavatório a ser utilizado no sanitário PNE.

O sifão instalado também apresenta inconformidade quanto ao tipo de material: fora especificado em projeto o sifão cromado com tubo extensivo, sendo que fora instalado sifão pvc branco.



Figura 30 – Inconformidade de dimensão do lavatório.



Figura 31 – Inconformidade do tipo de sifão e ausência de acabamento tipo canopla.

O vaso sanitário do banheiro PNE FUNC. apresenta inconformidade quanto a dimensão especificada em projeto e a peça instalada. Na prancha ARQ-16 temos a altura da peça sendo 46 cm. Fora instalada peça com altura de 34 cm sobre plataforma construída de cerca de 5 cm, conforme Figura 32.



Figura 32 – Inconformidade de dimensão de vaso sanitário.

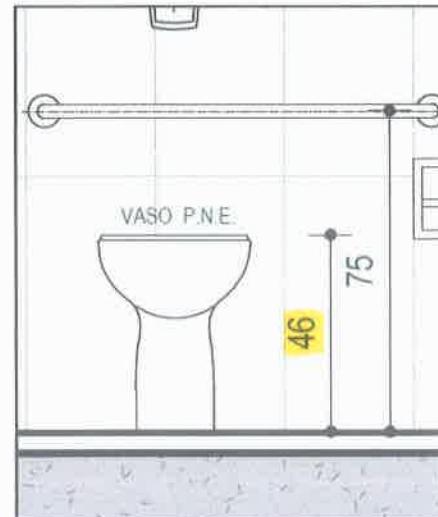


Figura 33 – Recorte prancha ARQ-16.

No banheiro masculino e feminino, presente nas estações de trabalho, fora observado inconformidades quanto ao sifão e a válvula de descarga instalados. A prancha ARQ-16 determina sifão sanfonado universal copo cromado e válvula de descarga com acabamento em metal e com botão duplo economizador de água.

| | |
|--|------------------------|
| SF1 - SIFÃO CROMADO COM TUBO EXTENSIVO DIÂMETRO DE 1 1/4 UNIVERSAL | SANITÁRIOS - TERREO |
| SF2 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO | COPA - DML - TERREO |
| PO - ACOGACHADERO DOIS PICTÓGRAMAS ANTRACITA LINEAR E CÓD. DA TORNEIRA DE LAVABO TAPADILHO ALUSÍONTE | |
| DA - BARRA DE APERTURA INOX DOURADA FAIXA ADN 1000 3000 2000 | SANITÁRIOS FINE TERREO |
| VD - VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO - BOTÃO DUPLO ECONOMIZADOR DE ÁGUA | SANITÁRIOS TERREO |

Fora instalado sifão com copo em pvc branco e válvula de descarga com acionamento simples de comando único.



Figura 34 – Inconformidade do tipo de sifão a ser instalado.



Figura 35 – Inconformidade do tipo de válvula de descarga a ser utilizada.

A porta de acesso aos banheiros PNE FUNC., MASCULINO e FEMININO apresentam inconformidades quanto ao tipo de maçaneta (projeto estabelece tipo alavancas e fora instalado puxador), ausência de pictograma e, no caso do PNE FUNC., ausência da chapa corrugada resistente a impacto e ausência da barra horizontal na parte interna.



Figura 36 – Porta banheiro PNE FUNC.

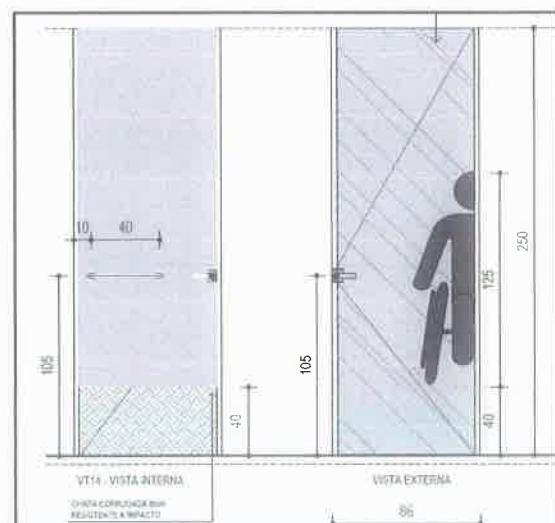


Figura 37 – Recorte prancha ARQ-10.

Os banheiros MASCULINO e FEMENINO apresentam inconformidades quanto a dimensão da cuba: fora instalada cuba dimensão 36 x 33 x 11,5 cm sendo que o especificado em projeto prancha ARQ-16 estabelece dimensão 40 x 40 x 15cm.

| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | LOCAL |
|--|----------------------------------|
| CB1 - CUBA EM AÇO INOX ACABAMENTO ACETINADO 50X40 CM | COPA / REPOUSO |
| CB2 - CUBA CERÂMICA BANHEIRO EM LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE 40X40X15 CM | SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO |
| LV - LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA (SEM COLUNA) COR BRANCA COMPRIMENTO 49,5 X 49,5 X 17CM | SANITÁRIO PNE, SANIT PRESIDÊNCIA |

Figura 38 – Recorte prancha ARQ-16.

Não há, **em nenhum dos banheiros**, a instalação de acessórios como espelho, porta sabonete e porta papel. O projeto prancha ARQ-16 estabelece, nas vistas em cortes (elevações), a instalação de espelho cristal prata 5mm bem como porta sabonete líquido e até mesmo porta papel toalha.

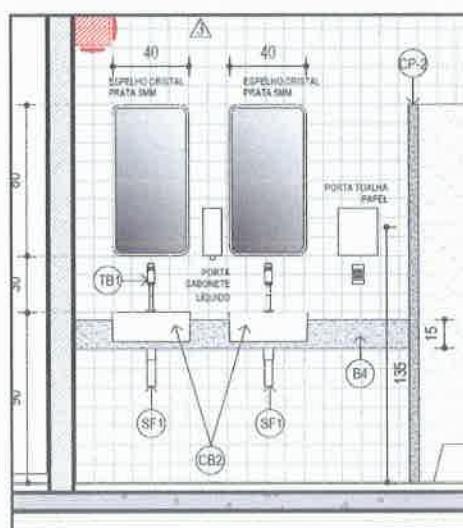


Figura 39 – Recorte prancha ARQ-16.



Figura 40 – Ausência de acessórios como espelho, porta sabonete e porta papel.

Na COPA / REPOUSO foram observados inconformidades quanto ao layout do armário, com divergências na quantidade e dimensão de prateleiras internas.

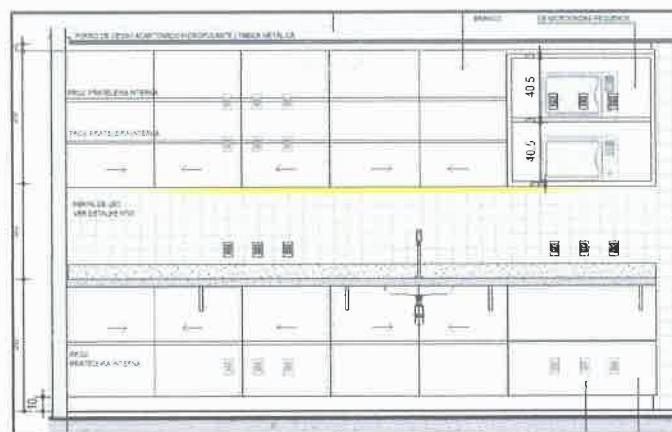


Figura 41- Recorte prancha ARQ-19.



Figura 42 – Inconformidades layout do armário da copa.

O armário apresenta danos nas peças do painel, principalmente nas peças do rodapé, além da ausência de perfil de led linear reto de embutir previsto em projeto.

Ressalta-se que a abertura realizada para embutir o perfil led apresenta inconformidade quanto ao previsto em projeto (deverá ser centralizado – DET. 03 e SEÇÃO V3 da prancha ARQ-19).



Figura 43 – Falta de acabamento e danos nas peças do rodapé.



Figura 44 – Ausência de perfil led embutido no armário.

O armário presente no depósito de materiais de limpeza (DML) também apresenta inconformidades quanto ao layout, com divergências na quantidade e dimensão das prateleiras internas.



Figura 45 – Inconformidades com o layout do armário presente no DML.

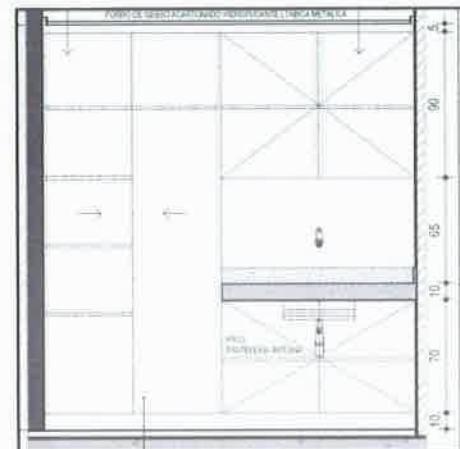


Figura 46 – Recorte prancha ARQ-19.

A porta do armário do DML do espaço destinado para vassouras se apresenta empenada. Não consta em projeto informações a respeito do tipo de dobradiça nem de amortecimento.

O mobiliário presente na recepção também apresenta inconformidades:

- Fora projetado granito preto absoluto polido de rodapé do balcão da recepção, enquanto fora instalado granito preto São Gabriel.

- Ausência de perfil led nas prateleiras da estante piso a teto.
- Inconformidades quanto as dimensões dos gaveteiros.

Processo Corretivo: Deverá a equipe de execução proceder as correções quanto as inconformidades apresentadas.

3.4. Sistema de Vedações

INSPEÇÃO: O Sistema de Vedações pode ser definida como um subsistema do edifício formado por elementos que compartilham e definem os ambientes internos, controlando a ação de agentes indesejáveis, como intrusos, animais, vento, chuva, ruído e poeira.

Neste subsistema iremos abordar, além das vedações horizontais (paredes, esquadrias, revestimentos) as vedações verticais (forros e teto).

3.4.1. Vedações Verticais

O auditório da nova sede do CAU possui, na parte interna, painel acústico em chapa perfurada mdf para revestimento de parede preenchido com lã de pet. As definições quanto ao layout, espessura e acabamento de tal painel se apresentam dispostos nas pranchas ARQ-06, ARQ-07 e ARQ-11.

PAINEL ACÚSTICO EM CHAPA PERFORADA MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO PREENCHIDO COM LÃ DE PET.
ESTRUTURA DE 15MM E TAMPO EM MDF 6MM. PLACAS COM LARGURA DE 1165MM, COMPRIMENTO VARIÁVEL PROFUNDIDADE 40MM. SISTEMA DE ENCAIXE ATRAVÉS DE TARUGOS DE MADEIRA FIXOS À SUPERFÍCIE E PARAFUSOS NA LATERAL DA ESTRUTURA. ACABAMENTO EM MELAMINA TEXTURIZADA COR BRANCO (VER DETALHE PR. N°11)

Figura 47 – Recorte prancha ARQ-06.

Na Figura 48 temos o detalhe da vista em corte da parede interna do auditório, podendo observar a disposição do layout das chapas do painel acústico. Tais peças apresentam comprimentos variáveis e larguras suficientes a dimensão dos degraus do piso escalonado.

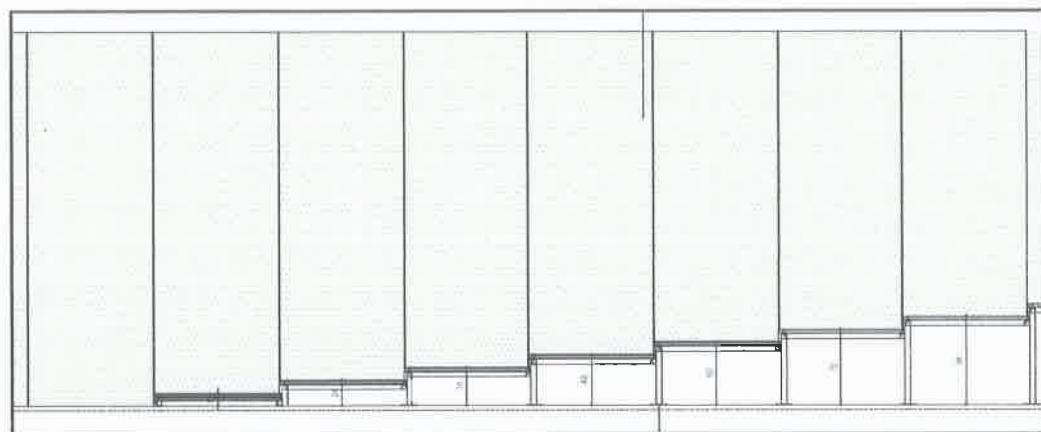


Figura 48 – Recorte prancha ARQ-11.

O painel acústico executado apresenta demasiada inconformidades em relação ao especificado em projeto, contendo divergência de layout, dimensões, fixações e nas espessuras das chapas.

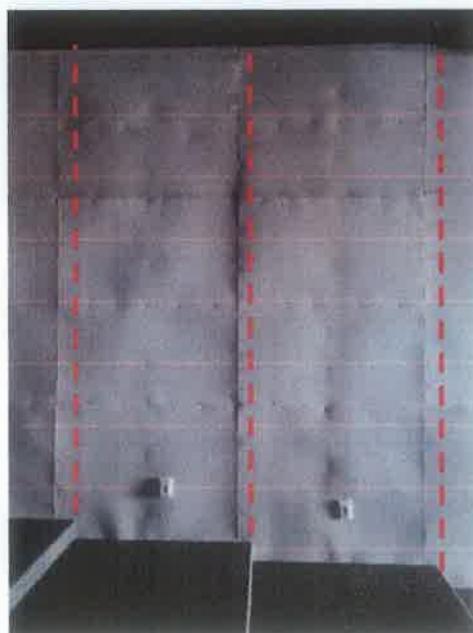


Figura 49 – Inconformidades quanto o layout, dimensão e fixação das placas do painel acústico.



Figura 50 – Inconformidades quanto a espessura da chapa utilizada no painel acústico: instalado peça de 3mm.

Em função das excessivas inconformidades de execução, o painel acústico apresenta vícios que prejudicam a estética do elemento, uma vez que contraria os detalhes arquitetônicos estabelecidos em projeto.

O fechamento dos ambientes ADMINITRATIVO, JURÍDICO e GERÊNCIA GERAL foram projetados utilizando painéis pré-fabricados com substrato em madeira revestida, montantes metálicos e planos de vidro e persianas, conforme podemos observar nos recortes da Figura 51.



Figura 51 – Recortes prancha ARQ-06.

Fora observado a ausência de persiana em tais fechamentos, tendo também inconformidades quanto ao acabamento de acionamento das mesmas, conforme Figura 52 e Figura 53.



Figura 52 – Ausência de persianas.



Figura 53 – Ausência de acabamentos.

O fechamento entre os ambientes REUNIÃO 01 e REUNIÃO 02, realizado através de porta deslizante dobrável PM08-A (prancha ARQ-06) não fora realizado.

Na Figura 54 podemos observar, em projeto, a presença de tal elemento. Contudo, durante as vistorias, constatou-se à não execução, conforme Figura 55 e Figura 56.

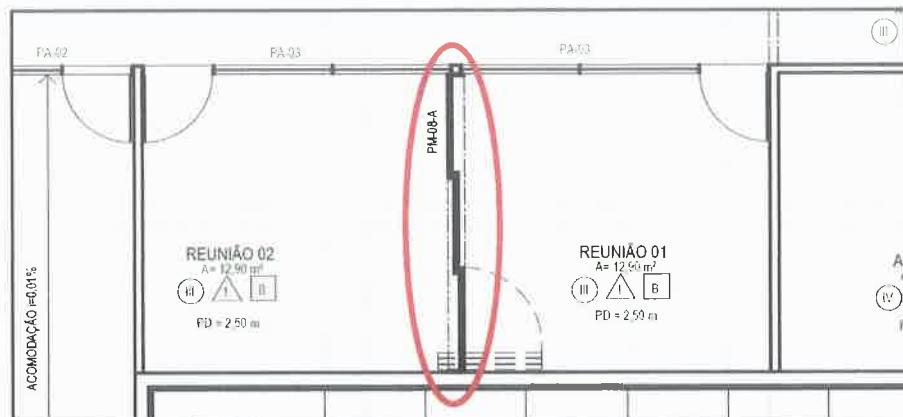


Figura 54 – Recorte prancha ARQ-06.



Figura 55 – Ausência porta deslizante dobrável PM08-A entre os ambientes REUNIÃO 01 e REUNIÃO 02.



Figura 56– Ausência porta deslizante dobrável PM08-A entre os ambientes REUNIÃO 01 e REUNIÃO 02.

O ambiente ARQUIVO apresenta divergência quanto a localização da porta PM-03 de acesso. No projeto prancha ARQ-06 consta a porta próxima ao shaft e ao ambiente CPD. Contudo, fora observado a execução de porta no lado oposto, isto é, próximo ao ambiente REUNIÃO 01.



Figura 57 – Recorte prancha ARQ-06.



Figura 58 – Divergência quanto ao local previsto para instalação de porta do ambiente ARQUIVO.



Figura 59 – Divergência quanto ao local previsto para instalação de porta do ambiente ARQUIVO.

Processo Corretivo: Deverá a equipe de execução proceder as correções quanto as inconformidades apresentadas.

No caso do painel presente no ambiente AUDITÓRIO CAU DF, em função do comprometimento estético do elemento, é aconselhável sua substituição integral.

Vale ressaltar que as peças em chapa perfurada empregadas no tampo do painel apresentam apenas metade da espessura definida em projeto (fora projetado 6mm e fora instalado peça de 3mm) o que influencia, também, em prejuízos quanto ao desempenho acústico do elemento.

3.4.2. Vedações Horizontais

A prancha ARQ-06 traz consigo informações quanto a definição de cada tipo de acabamento por ambiente no QUADRO DE ACABAMENTOS. Na Figura 60 podemos observar o quadro de especificações quanto ao revestimento do TETO.

| TETO | LOCAL |
|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A - CONCRETO LIXADO E TRATADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR PRETO PD: 4,25m | FOYER, AUDITÓRIO, ESTAÇÕES |
| <input type="checkbox"/> B - FORRO MINERAL ACÚSTICO DE REUTILIZAÇÃO - MÓDULO 60 X 60 PINTADO COM TINTA ACRÍLICA COR PRETO PD: 2,50m | REUNIÕES, GERÊNCIAS |
| <input type="checkbox"/> C - FORRO EM GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE ACAB. TINTA ACRÍLICA COR PRETO TABICA METÁLICA 3cm PD: 2,50m | ÁREAS MOLHADAS, RECEPÇÃO, ESP. ARQ. |
| <input type="checkbox"/> D - NUVENS ACÚSTICAS EM PLACA DE LÁ DE PET COR PRETO PD: 3,90m | AUDITÓRIO, ESTAÇÕES |

Figura 60 – Recorte prancha ARQ-06.

Fora observado inconformidades quanto a tipologia especificada e a executada, do revestimento do teto nos ambientes da PRESIDÊNCIA, DEPÓSITO, FOYER/EXPOSIÇÕES e SANIT. PNE (presidência).

- **Ambiente PRESIDÊNCIA:** Em projeto fora especificado acabamento tipo “A – Concreto lixado e tratado pintado com tinta acrílica semi-brilho cor preto” sendo que fora instalado acabamento tipo A/D (acrescentaram as nuvens acústicas). Não ocorreu lixamento nem tratamento da laje e vigas em concreto, estando a superfície da estrutura irregular e com danos em função do parafusamento da estrutura suporte das nuvens acústicas.

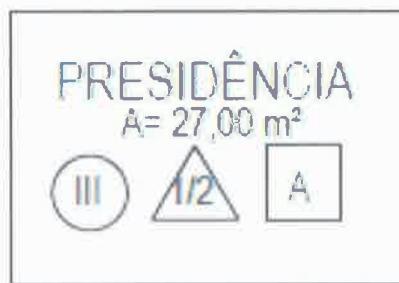


Figura 61 – Recorte prancha ARQ-06.



Figura 62 – Divergência teto ambiente PRESIDÊNCIA.

- **Ambiente DEPÓSITO:** Em projeto fora especificado acabamento tipo “B – Forro mineral acústico de reutilização – módulo 60x60..”. Não foi instalado o forro, a estrutura da laje e vigas foram somente pintadas, não

sendo executado lixamento ou tratamento, possuindo armaduras expostas em pontos de passagem de dispositivos sanitários.



Figura 63 – Recorte prancha ARQ-06.



Figura 64 – Divergência teto ambiente DEPÓSITO.

- Ambiente FOYER / EXPOSIÇÕES: Inconformidades similar ao observado, por exemplo, no ambiente PRESIDÊNCIA. Fora especificado em projeto o acabamento tipo A, mas fora instalado acabamento tipo A/D. Da mesma forma, não ocorreu lixamento nem tratamento da laje e vigas em concreto, estando a superfície da estrutura irregular e com danos em função do parafusamento da estrutura suporte das nuvens acústicas, além de armaduras expostas em pontos das vigas.

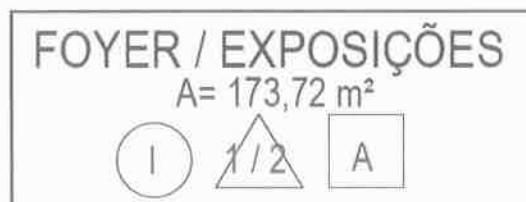


Figura 65 – Recorte prancha ARQ-06.



Figura 66 – Divergência teto ambiente FOYER / EXPOSIÇÕES.

- Ambiente SANIT. PNE (Presidência): Em projeto fora especificado acabamento tipo "B – Forro mineral módulo 60 x 60" sendo que fora executado acabamento tipo "C – Forro em gesso acartonado".



Figura 67 – Recorte prancha ARQ-06.



Figura 68 – Divergência teto ambiente SANIT. PNE.

Apesar de estabelecido em projeto o acabamento de teto tipo "A – concreto LIXADO e TRATADO" fora observado que, nos ambientes o qual fora inserido não ocorreu, por parte da execução, o devido tratamento bem como lixamento das superfícies da estrutura em concreto.

Um exemplo de tal inconformidade pode ser observada no ambiente AUDITÓRIO CAU DF, o qual é notável a exposição de armaduras em vigas e a falta de lixamento e preparo das superfícies a serem pintadas, apresentando resíduos do antigo fechamento.



Figura 69 – Ausência de lixamento da superfície de concreto.



Figura 70 – Ausência de tratamento da estrutura de concreto, apresentando armadura exposta.

Processo Corretivo: Deverá a equipe de execução proceder as correções quanto as inconformidades apresentadas.

33

02
D

As estruturas de concreto que apresentarem danos quanto ao cobrimento nominal de concreto ou até mesmo a exposição do aço deverão passar por procedimento de recuperação estrutural, visando reestabelecer a integridade e a monoliticidade do elemento.

As armaduras que apresentar a ocorrência de corrosão deverão ser devidamente tratadas, sendo removido a camada de óxido e aplicado produto inibidor de corrosão.

4. CLASSIFICAÇÃO DAS INCONFORMIDADES

A classificação das inconformidades sera realizada mediante as constatações após análise da documentação fornecida e o registro das observações *in loco* durante o processo das visitas técnicas.

Da mesma forma que a análise de conformidade (ANEXO A), a classificação das inconformidades será realizada através da divisão por ambientes, norteados pelo projeto de arquitetura PRANCHAS: ARQ-06.

Em cada ambiente serão listadas as inconformidades e classificadas de acordo com os fatores preconizados pela ISO 15686 e ao tipo de anomalia estabelecido pela ABNT NBR 16747:2020.

4.1. Método da ISO 15686 – Método dos Fatores

O método de tratamento de fatores faz referência ao ciclo de vida do imóvel, considerando que a vida útil deve variar de acordo com critérios qualitativos pré-estabelecidos para materiais, projetos, execução da obra, ambiente interior e exterior, condições de uso e manutenção. Os fatores individuais podem ser representados da seguinte maneira:

- Fator f_A : qualidade dos materiais utilizados;
- Fator f_B : qualidade dos projetos;
- Fator f_C : qualidade da execução da obra;
- Fator f_D : qualidade do ambiente interior;
- Fator f_E : qualidade do ambiente exterior;
- Fator f_F : qualidade de uso;
- Fator f_G : qualidade da manutenção aplicada;

4.2. Classificação das anomalias – ABNT NBR 16747

As anomalias caracterizam-se pela perda de desempenho de um elemento, subsistema ou sistema construtivo, sendo divididas em:

- Endógena ou construtiva: quando a perda de desempenho decorre das etapas de projeto e/ou execução;
- Exógena: quando a perda de desempenho relaciona-se a fatores externos à edificação, provocados por terceiros;
- Funcional: quando a perda de desempenho relaciona-se ao envelhecimento natural e consequente término da vida útil.

Na tabela a seguir temos a classificação das inconformidades:

Tabela 1 - Classificação das inconformidades.

| AMBIENTE | INCONFORMIDADE | FATOR ISO 15686 | ABNT NBR 16747 |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| SANIT. PNE FUNC. | Ausência de rodapé Revestimento cerâmico de parede danificado Luminária danificada Ausência de acabamento da tabica Parafusamentos do forro de gesso sem tratamento Porta com dificuldade de abertura Ausência de pictograma na porta Ausência de chapa corrugada na porta Ausência de barra vertical na porta Divergência do sifão Divergência da maçaneta da porta Divergência do vaso sanitário Divergência do lavatório Ausência espelho Ausência porta sabonete líquido Ausente porta papel toalha Ausente porta papel higiênico Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| HALL (entre sanit. Mas. e Fem.) | Ausência acabamento em rodapé Ausência de acabamento em tabica Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| DML | Aplicação irregular do rejunte no revestimento de parede Falha aplicação de pintura da porta Falha acabamento de tabica Falha aplicação revestimento de pintura no forro de gesso Falha de centralização da torneira com o ralo da pia Ausente acabamento tipo canopla da torneira Divergência quanto ao tipo de sifão instalado Divergência quanto ao layout do armário Luminária danificada Acabamento de tomada mal fixado Armário com portas empenadas | OBRA | ENDÓGENA |

| AMBIENTE | INCONFORMIDADE | FATOR | ABNT NBR |
|----------|----------------|-----------|----------|
| | | ISO 15686 | 16747 |

| | | | |
|--------------|--|------|----------|
| SANIT. FEM. | Revestimento cerâmico danificado | OBRA | ENDÓGENA |
| | Aplicação irregular do rejunte no revestimento de parede | | |
| | Parafusamentos do forro de gesso sem tratamento | | |
| | Sensor de presença mal posicionado | | |
| | Falhas pintura forro de gesso | | |
| | Presença de fissura no forro de gesso | | |
| | Ausência de porta vai-e-vem para os boxes sanitários | | |
| | Ausência de acabamento da tabica | | |
| | Porta com dificuldade de fechamento | | |
| | Divergência das válvulas de descarga | | |
| | Válvula de descarga sem fixação | | |
| | Ausência acabamento tipo canopla no sifão do lavatório | | |
| | Ausente pictograma da porta | | |
| | Ausência espelho | | |
| | Ausência porta sabonete líquido | | |
| | Ausente porta papel toalha | | |
| | Ausente porta papel higiênico | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| SANIT. MASC. | Divergência tipo de lavatório | OBRA | ENDÓGENA |
| | Divergência tipo de sifão | | |
| CARTEIRA | Ausência de rodapé | OBRA | ENDÓGENA |
| | Aplicação irregular do rejunte no revestimento de parede | | |
| | Parafusamentos do forro de gesso sem tratamento | | |
| | Ausência de acabamento entre o piso e o sanitário | | |
| | Falhas pintura forro de gesso | | |
| | Ausência de porta vai-e-vem para os boxes sanitários | | |
| | Ausência de acabamento da tabica | | |
| | Porta com dificuldade de fechamento | | |
| | Divergência das válvulas de descarga | | |
| | Válvula de descarga sem fixação | | |

continuação

| AMBIENTE | INCONFORMIDADE | FATOR | ABNT NBR ISO 15686 |
|----------|----------------|-------|-----------------------|
| | | | 16747 |

| | | | |
|--------------------------|--|------|----------|
| COPA / REPOUSO | Falhas no acabamento do rodapé do armário | OBRA | ENDÓGENA |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | Ausência de acabamento da tabica | | |
| | Luminárias com lâmpadas queimadas | | |
| | Luminárias danificadas | | |
| | Tomadas mal fixadas | | |
| | Armário com peças danificadas | | |
| | Ausência de acabamento tipo canopla | | |
| | Divergência quanto ao tipo de sifão instalado | | |
| | Divergência quanto ao layout do armário | | |
| ESPAÇO DO ARQUITETO | Ausência de perfil led linear de embutir no armário | OBRA | ENDÓGENA |
| | Ausência de acabamento entre pilar e estante | | |
| | Falhas acabamento de tabica | | |
| | Evaporadora com sujidade de pintura do teto | | |
| | Luminária danificada | | |
| | Liminária com falhas de pintura | | |
| | Porta de vidro com dificuldades de abertura | | |
| RECEPÇÃO | Acúmulo de sujidades na estrutura da mesa de reunião | OBRA | ENDÓGENA |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | Presença de fissura em parede entre estante e evaporadora | | |
| | Falhas no acabamento da tabica | | |
| | Divergência quanto ao acabamento de placa para saída de fios | | |
| | Ausência de perfil de led na estante | | |
| REUNIAO 1 E REUNIÃO 2 | Divergência do granito do rodapé da bancada da recepção | OBRA | ENDÓGENA |
| | Divergência quanto as dimensões dos gaveteiros | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | Manchamento em carpete | | |
| | Falha de acabamento pintura parede drywall | | |
| | Divergência na tonalidade da pintura das placas do forro | | |
| | Luminária danificada | | |
| | Luminária com lâmpadas queimadas | | |
| | Ausência de acabamento em ponto da evaporadora | | |
| ARQUIVO | Ausência de acabamento tipo placa cega em caixa elétrica | OBRA | ENDÓGENA |
| | Interruptor elétrico sem função | | |
| | Ausência de porta deslizante dobrável PM08-A | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| CPD | Danos no piso vinílico | OBRA | ENDÓGENA |
| | Falhas no emassamento e pintura das paredes | | |
| | Divergência quanto ao local de instalação de porta | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | Falha no acabamento do rodapé | | |
| 37 | Falha no revestimento de pintura das paredes | OBRA | ENDÓGENA |
| | Divergência na tonalidade da pintura das placas do forro | | |
| | Placas do forro danificadas | | |
| | Ausência de acabamento em ponto da evaporadora | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | | | |

continuação

| AMBIENTE | INCONFORMIDADE | FATOR ISO 15686 | ABNT NBR 16747 |
|---|---|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITO | Danos no piso vinílico Emassamento irregular das paredes Divergência do tipo de forro Ausência de tratamento e lixamento da estrutura Eletrodutos corrugados flexíveis expostos Ausência de acabamento na passagem de tubulação Ausência de acabamento em ponto da evaporadora Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| ADMINISTRATIVO | Dano em carpete Falhas aplicação de pintura das paredes Divergência na tonalidade da pintura das placas do forro Peças do forro danificadas Porta danificada Falha de fixação de dobradiça de porta Falhas no acabamento lateral de porta Esquadria com fechamento sem ajuste Evaporadora desnivelada Ausência de acabamento e pesiana divisória DV-02 Ausência de acabamento em ponto da evaporadora Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| JURÍDICO | Falhas na vedação divisória com sala administrativo Placa do forro danificado Falha acabamento de porta Falha fixação das dobradiças da porta Ausência de acabamento em ponto da evaporadora Falha fixação das tomadas Luminária danificada Ausência de acabamento e pesiana divisória DV-02 Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| GERÊNCIA GERAL | Carpete danificado Forro danificado Divergência na tonalidade da pintura das placas do forro Placa de tomada de piso danificada Danos na divisória DV-02 Ausência de acabamento e pesiana divisória DV-02 Danos em dobradiça da porta Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| CIRCULAÇÃO (entre adm e presidência) | Rodapé com danos na fixação Dano em painel de divisória Dano em revestimento de pintura Suporte de extintor com falhas de fixação a parede Falha de acabamento entre divisória e forro Falha de fixação em spot-led de embutir Falha de instalação de espelho de tomada Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| ESTAR PRIVATIVO | Presença de fissura em parede Luminária danificada e com sujidades de pintura do teto Sujidades em eletrodutos rígidos e interruptor de sobrepor Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |

38

PA 20

continuação

AMBIENTE**INCONFORMIDADE****FATOR
ISO 15686****ABNT NBR
16747**

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|
| PRESIDÊNCIA | Carpete danificado | OBRA | ENDÓGENA |
| | Falha no revestimento de pintura da parede | | |
| | Desalinhamento das placas do forro | | |
| | Laje danificada em função da fixação do forro | | |
| | Falha pintura da laje de concreto | | |
| | Interruptor desalinhado | | |
| | Porta danificada | | |
| | Ausência de parafusamento de placa para tomada de piso | | |
| | Ausência de eletrodutos em ponto das luminárias | | |
| | Falha acabamento pintura das luminárias | | |
| | Presença de fios expostos | | |
| | Divergência entre acabamento do teto | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | | | |
| SANIT. PNE (presidência) | Luminária com sujidades da pintura do teto | OBRA | ENDÓGENA |
| | Ausência de acabamento da tabica | | |
| | Ausência vedação do lavatório | | |
| | Excessos de silicone aplicado em torneira do lavatório | | |
| | Ausência de pictograma na porta | | |
| | Ausência de chapa corrugada na porta | | |
| | Ausência de barra vertical na porta | | |
| | Divergência do sifão | | |
| | Divergência do lavatório | | |
| | Ausência espelho | | |
| | Ausência porta sabonete líquido | | |
| | Ausente porta papel toalha | | |
| | Ausente porta papel higiênico | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| ESTAÇÕES DE TRABALHO | Vidraça quebrada para passagem de todos do ar condicionado | OBRA | ENDÓGENA |
| | Desalinhamento das placas do forro | | |
| | Luminárias com lâmpadas queimadas | | |
| | Luminárias desalinhadas | | |
| | Luminárias com falhas na pintura | | |
| | Acúmulos de sujidades nas eletrocáldas | | |
| | Ausência de sinalização de piso em ponto do extintor | | |
| | Ausência de chave storz no interior do abrigo do hidrante | | |
| | Ausência de construção de espaço para as condensadoras | | |
| | Ausência de fechamento em chapa de aço carbono perfurada | | |
| | Ausência de suportes para evaporadoras na fachada externa | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FOYER E EXPOSIÇÃO | Divergência de tonalidade entre as peças do piso de granito | OBRA | ENDÓGENA |
| | Ausência de tratamento e lixamento das lajes e vigas | | |
| | Desalinhamento tubulação ar condicionado | | |
| | Desalinhamento placas de nuvens acústicas | | |
| | Acúmulos de sujidades nas luminárias | | |
| | Divergência do tipo de acabamento de teto | | |
| | Necessário limpeza final de obra | | |

continuação

| AMBIENTE | INCONFORMIDADE | FATOR | ABNT NBR |
|---|---|-----------|----------|
| | | ISO 15686 | 16747 |
| AUDITÓRIO CAU DF | <ul style="list-style-type: none"> Falhas no acabamento do carpete Ausência de demarcação de área de assentos preferenciais Desalinhamento das tomadas de piso Divergência de layout das placas do painel acústico Divergência de medidas das placas do painel acústico Dano no revestimento de pintura das paredes Ausência de vedação em ponto de passagem de eletrodutos Ausência de tratamento e fixamento das lajes e vigas Falhas na pintura das lajes e vigas Desalinhamento das placas de nuvens acústicas Ausência de chave storz e adaptador no abrigo do hidrante Abrigo do hidrante não fixado Ausência de acabamento placa cega na caixa passagem alarme Divergência do tipo de acabamento de teto Necessário limpeza final de obra | OBRA | ENDÓGENA |
| CIRCULAÇÃO (entre recepção e estações de trabalho) | <ul style="list-style-type: none"> Peça do piso de granito danificada Presenças de fissuras no revestimento de pintura das paredes Falhas acabamento pintura do teto Falha fixação acabamento de interruptor Ausência de chave storz, esguicho e adaptador no hidrante | OBRA | ENDÓGENA |
| SISTEMA ELÉTRICO | <ul style="list-style-type: none"> Incompatibilidade quanto capacidade de disjuntores Despadronização da cor dos fios elétricos Ausência de acessórios na saída dos quadros Divergência quanto a montagem dos quadros e identificação Ausência proteção contra contado direto aos barramentos vivos Cabos soltos sem eletrodutos / eletrocalhas Ausência de disjuntor no QDFL-01 Perfurações indevidas dos quadros Ausência de identificação dos quadros Ausência de identificação dos circuitos Ausência de terminais adequados no QDFL-02 Ausência de IDR no quadro QDFL-02 Instalações incompletas e com cabos expostos Ausência de proteções e acabamentos em tomadas aparentes Eletrodutos corrugados utilizados de forma aparente Danos em luminárias Falha fixação cabos na eletrocalha | OBRA | ENDÓGENA |


5. ENCERRAMENTO

O presente Laudo Técnico de Conformidade obedeceu aos seguintes princípios:

- 1) Os profissionais técnicos que inspecionaram a edificação têm sua responsabilidade as análises e as consequentes conclusões;
- 2) O Laudo Técnico foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes do Código de Ética Profissional;
- 3) Os honorários profissionais não estão de qualquer forma subordinados as conclusões deste Laudo Técnico;
- 4) O responsável técnico não tem nenhuma inclinação pessoal em relação a matéria envolvida neste Laudo Técnico;
- 5) Foram tidas como verdadeiras todas as informações recebidas das pessoas envolvidas no processo, tais como relatórios, fotografias, projetos etc.

Este Laudo Técnico de Conformidade contém 66 páginas impressas em um só lado, contando esta, com as fotos distribuídas no decorrer do texto e com o ANEXO A, sendo as análises de conformidade dos elementos construtivos.

Subscrevemos,

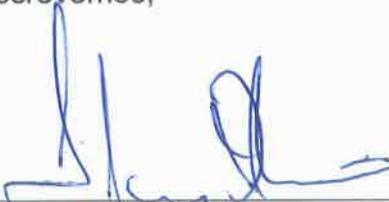

Iberê Pinheiro de Oliveira
Eng. Civil – CREA 64430/D-MG



Francisco Correa Rabello
Eng. Mecânico – CREA 2864/D-DF




José Elde Fernandes de Borba Júnior
Eng. Civil – CREA 28345/D-DF




Mafalda Pantoja
Arquiteta MSc
CAU 56661-6

Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja
Arquiteta e Urbanista - CAU A566616

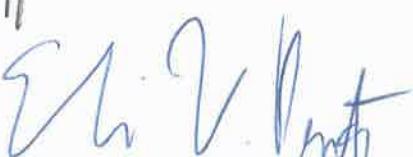

Elio Veit Preto
Eng. Eletricista – CREA 18238/D-DF

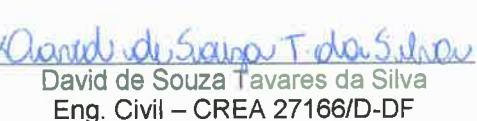

David de Souza Tavares da Silva
Eng. Civil – CREA 27166/D-DF

Brasília, 15 de Agosto de 2021.




41


ANEXO A

ANÁLISE DE CONFORMIDADE


42
J 20

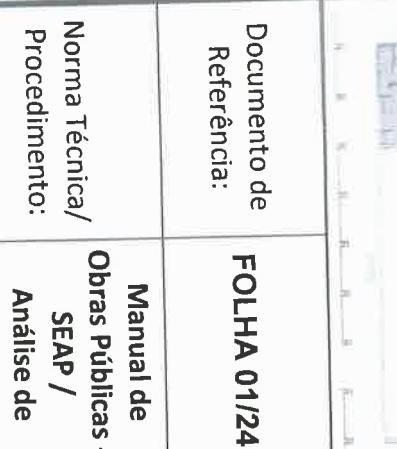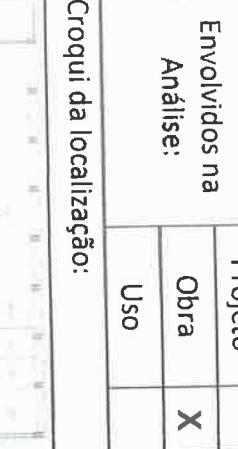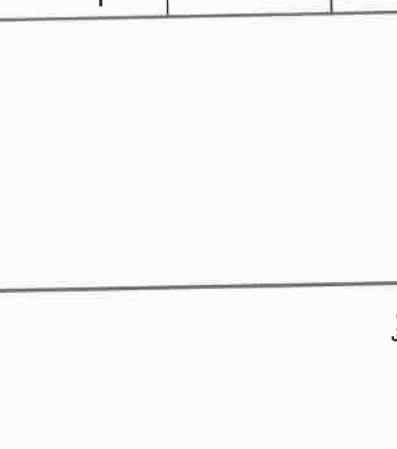


| Local: SANIT. PNE FUNC. | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Fatores Envolvidos na Análise: | <input checked="" type="checkbox"/> Material <input checked="" type="checkbox"/> Projeto <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Uso |  |  |  | Croqui da localização:  |
| Documento de Referência: | FOLHA 01/24 | <ul style="list-style-type: none"> • Ausência de rodapé; • Revestimento cerâmico com sujidades. | <ul style="list-style-type: none"> • Presença de revestimento cerâmico danificado; • Revestimento cerâmico com sujidades. | <ul style="list-style-type: none"> • Luminária danificada; • Ausente acabamento tabica; • Perfurações forro de gesso sem tratamento; • Ausente vedação pia; • Ausente saboneteira; • Ausente porta papel; • Ausência barra de apoio vertical sanitário; • Ausência pictograma e chapa corrugada na porta; | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. As peças do sanitário e pia apresentam divergência quanto a dimensão especificada em projeto. Há divergência quanto ao tipo de sifão e quanto ao tipo de maçaneta instalados. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de piso e parede.</p> |
| Norma Técnica/ Procedimento: | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | <p>Observações:</p> <p><i>do a</i></p> |
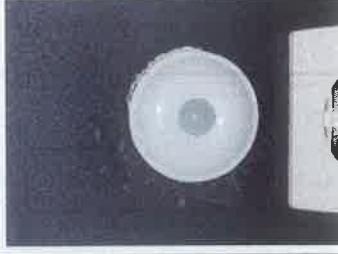
| Local: SANIT. FEM. | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|---------------------------------|--|--|---|------|--|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material X Projeto Obra X Uso |    |  | | <ul style="list-style-type: none"> Porta com dificuldade de fechamento; Despadronização das válvulas de descarga; Válvula de descarga sem fixação; Ausência de acabamento tipo canopla no sifão do lavatório; Ausência de acessórios; Ausência de pictograma na porta. | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Há divergência quanto ao tipo de sifão e quanto ao tipo de maçaneta instalados. A cuba da pia apresenta dimensões inferiores ao especificado em projeto. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulo de sujeiras nos revestimentos de piso e parede.</p> |
| Croqui da localização: | | | | | | |
| Documento de Referência: | | | | | FOLHA 02/24 | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | |

| Local: HALL | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------|---------|---|----------|---|-----|--|--|---|---|---|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | <table border="1"> <tr> <td>Material</td><td></td></tr> <tr> <td>Projeto</td><td></td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Uso</td><td></td></tr> </table> | Material | | Projeto | | Obra | X | Uso | |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Ausência de acabamento pintura na tabica; Ausência de acabamento rodapé; | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de piso, parede e instalações.</p> |
| Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra | X | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | | | |
| Croqui da localização: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Referência: | | | | | FOLHA 03/24 | | | | | | | | | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | | | | | | |
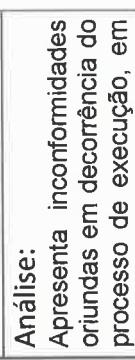
| Local: SANIT. MASC. | | | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|---|---|---|---|--|--|------|-------------|--------------|
| Fatores Envoltos na Análise: | Material X Projeto Obra X Uso | Croqui da localização:  |     |  | | | | Observações: |
| Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. | | | | | | | | |
| • Ausência de rodapé. | | • Aplicação irregular de argamassa de rejunte no revestimento cerâmico. | | <ul style="list-style-type: none"> Forro com parafusamentos expostos sem tratamento; Falhas de pintura; Ausência de acabamento da tabica; | <ul style="list-style-type: none"> Porta com dificuldade de fechamento; Despadronização das válvulas de descarga; Válvula de descarga sem fixação; Ausência de acessórios; Ausência de pictograma na porta. | | | |
| Documento de Referência: FOLHA 04/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | |

| Local: COPA/REPOUSO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---|
| Fatores Envoltos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso |    |  | <ul style="list-style-type: none"> Ausência de acabamento de tabica. | <ul style="list-style-type: none"> Lapadas das luminárias queimadas; Luminárias danificadas; Tomadas mal fixadas; Armário com peças danificadas; Ausência de acabamento tipo canopla no ponto de alimentação filtro. | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Há inconformidades quanto o layout dos armários, apresentando divergência do executado com o modelo proposto em projeto.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de piso e parede.</p> |
| Croqui da localização: | | | | <ul style="list-style-type: none"> Revestimento cerâmico apresenta com sujeiras oriundas da pintura do forro do teto. | <ul style="list-style-type: none"> Falhas no acabamento de piso; Falhas no rodapé do armário. | |
| Documento de Referência: | | | | FOLHA 05/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | |
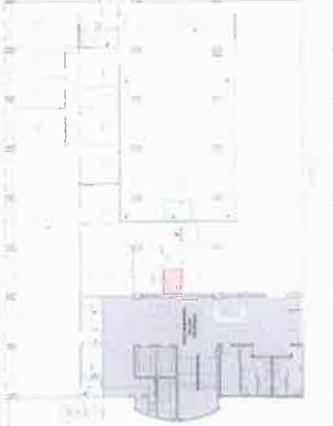
| Local: DML | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | |
|--|---|--|---------|-------------|--|---|-----|--|---|--|--|---|
| <table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projeto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Uso</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fatores Envolvidos na Análise:</p> <p>Croqui da localização:</p>  | Material | | Projeto | | Obra | X | Uso | |  | | | <p>Análise:</p> <p>Observações:</p> <p>Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Há inconformidades quanto o layout dos armários, apresentando divergência do executado com o modelo proposto em projeto.</p> <p>Além disso, o armário apresenta peças empenadas, dificultado a abertura.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulo de sujeiras nos revestimentos de parede e instalações.</p> |
| Material | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | | | | | | | | | | | | |
| Obra | X | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | |
| <p>•</p> <p>• Aplicação irregular de argamassa de rejunte no revestimento cerâmico.</p> <p>• Falha de pintura da porta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Falha no acabamento de tabica; • Falha no revestimento de pintura do teto. | <ul style="list-style-type: none"> • Ausência de centralização da torneira em relação ao ponto de ralo da pia; • Ausência de acabamento tipo canopla da torneira; • Luminária danificada; • Tomada mal fixada. | | | <p>Documentos de Referência:</p> <p>FOLHA 06/24</p> <p>Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade</p> <p>Norma Técnica/ Procedimento:</p> | | | | | | | |

| Local: CARTEIRA | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|-------------|----------|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| Fatores Envoltórios na Análise: | <table border="1"> <tr> <td>Material</td><td></td></tr> <tr> <td>Projeto</td><td></td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Uso</td><td></td></tr> </table> | Material | | Projeto | | Obra | X | Uso | | | | | | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede e instalações.</p> <p>O revestimento de pintura deverá ser refeito, uma vez que o mesmo apresenta inconformidades quanto ao processo de preparo de superfície (lixamento), contendo partículas de sujidades afetando o acabamento estético.</p> |
| Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra | X | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | | | |
| Croqui da localização: | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Referência: | FOLHA 07/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | | | | | | |

| Local: ESPAÇO DO ARQUITETO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| Fatores Envoltos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso |  |  |  |  | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> |
| Croqui da localização: |  | | | | | |
| Documento de Referência: | FOLHA 08/24 | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | |

| Local: RECEPÇÃO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|--------------------|--|---|-----|--|---|---|---|---|---|
| Fatores Envolvidos na Análise: | <table border="1"> <tr> <td>Material</td><td></td></tr> <tr> <td>Projeto</td><td></td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Uso</td><td></td></tr> </table> | Material | | Projeto | | Obra | X | Uso | |   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Presença de fissura entre a estante e a evaporadora do ar condicionado. | <p>Análise:</p> <p>Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> |
| Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra | X | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | | | |
| Croqui da localização: |  | <ul style="list-style-type: none"> Acúmulo de sujidades no rodapé; Divergência de tonalidade das peças de granito. | <ul style="list-style-type: none"> Falhas do acabamento de tabica. | <ul style="list-style-type: none"> Inconformidades quanto a acabamento de placa para saída de fios. Ausência de perfil led da estante. Divergência quanto ao tipo de granito utilizado no rodapé da bancada da recepção. | <p>FOLHA 09/24</p> | <p>Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade</p> | | | | | | | | |
| Documento de Referência: | <p>Norma Técnica/ Procedimento:</p> | | | | | | | | | | | | | |


| Local: REUNIÃO 1/2 | | | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------|--------|---|--|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material X | Projeto | Obra X | Uso | | | | |
| Croqui da localização: | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Divergência na tonalidade do revestimento de pintura nas placas do forro; | <ul style="list-style-type: none"> Luminárias danificadas; Falhas em lâmpadas da luminária; Falta de acabamento na saída da evaporadora; Ausência de acabamento das caixas de passagem elétrica (placa cega); Interruptor elétrico sem função (não apresenta acionamento de dispositivos ou circuitos); | Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Apresenta ausência de porta deslizante dobrável PM08-A. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujeiras nos revestimentos de parede, piso, teto e instalações. |
| Documento de Referência: | FOLHA 10/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | |


| Local: ARQUIVO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|------------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| Fatores Envoltos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso |  |  |  | | |
| Croqui da localização: | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Piso vinílico danificado. | <ul style="list-style-type: none"> • Emassamento irregular e falhas de aplicação do revestimento de pintura. | | |
| Documento de Referência: | | | | | FOLHA 11/24 | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | |





| Local: CPD | | PISO | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material Projeto Obra Uso | PAREDE | | | |
| Croqui da localização: |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Falha no acabamento em ponto da tubulação da evaporadora; • Dispositivos elétricos com presença de sujidades; • Falha no acabamento do forro; • Placas do forro danificadas. | Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações. |
| |  |  | | <ul style="list-style-type: none"> • Falha no revestimento de pintura; | Observações: |
| | | | | | |

| Local: DEPÓSITO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|--------|---------|--|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| Fatores Envoltos na Análise: | <table border="1"> <tr><td>Material</td><td></td></tr> <tr><td>Projeto</td><td></td></tr> <tr><td>Obra</td><td>X</td></tr> <tr><td>Uso</td><td></td></tr> </table> | Material | | Projeto | | Obra | X | Uso | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ausência de forro mineral acústico módulo 60x60, conforme estabelecido em projeto. | <p>Observações: Ausência de forro mineral acústico módulo 60x60, conforme estabelecido em projeto.</p> <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações. Deverá proceder a recuperação estrutural dos elementos de concreto armado danificado, reestabelecendo o cobrimento nominal de concreto.</p> |
| Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra | X | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | | | |
| Croqui da localização: | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Emassamento irregular no revestimento de pintura. Falha no revestimento de pintura; | <ul style="list-style-type: none"> Presença de eletrodutos corrugados flexíveis expostos; Falta de acabamento na passagem dos tubos de alimentação do ar condicionado; Falta de acabamento na saída da evaporadora; | | | | | | | | |
| Documento de Referência: | | | | | FOLHA 13/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | | | | | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | | | | | | | | | |


| Local: ADMINISTRATIVO | | | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material X Projeto Obra X Uso | Croqui da localização:  |    | <ul style="list-style-type: none"> Presença de falha no carpete; | <ul style="list-style-type: none"> Falhas de aplicação do revestimento de pintura; | <ul style="list-style-type: none"> Divergências de tonalidade do revestimento de pintura aplicado no forro; Peças de forro danificadas; | <ul style="list-style-type: none"> Porta danificada; Porta com falha na fixação da dobradiça; Falhas no acabamento da porta; Esquadria com fechamento sem ajuste; Falta de acabamento na saída da evaporadora; Evaporadora desnivelada; | <p>Observações: Divisória (DV-02) apresenta ausência de acabamentos e ausência de persiana.</p> <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujeiras nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> |
| Documento de Referência: | FOLHA 14/24 | | | | | | | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | | | | |
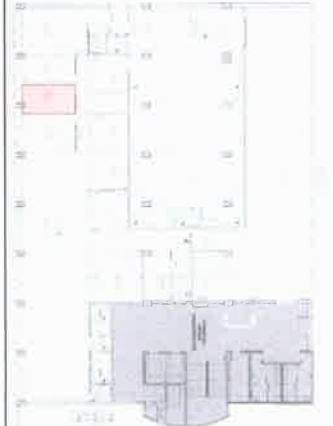
| Local: JURÍDICO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|----------|---|-----|--|---|--|---|--|--|
| Fatores Envoltos na Análise: | <table border="1"> <tr><td>Material</td><td></td></tr> <tr><td>Projeto X</td><td>X</td></tr> <tr><td>Obra X</td><td>X</td></tr> <tr><td>Uso</td><td></td></tr> </table> | Material | | Projeto X | X | Obra X | X | Uso | |  |  |  | <p>Observações: Divisória (DV-02) apresenta ausência de acabamentos e ausência de persiana.</p> <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujeiras nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> | |
| Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Obra X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | | | |
| Croqui da localização: |  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Falhas na vedação da parede de divisão com a sala administrativo. | <ul style="list-style-type: none"> • Placa de forro danificado (marca de calçado); | <ul style="list-style-type: none"> • Falha no acabamento detalhe de porta; • Falha dobradiça porta; • Falta de acabamento na saída da evaporadora; • Falha na fixação das tomadas; • Luminária danificada; | | | | | | | | | |
| Documento de Referência: | | FOLHA 15/24 | | | | | | | | | | | | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | | | | | | | | | |


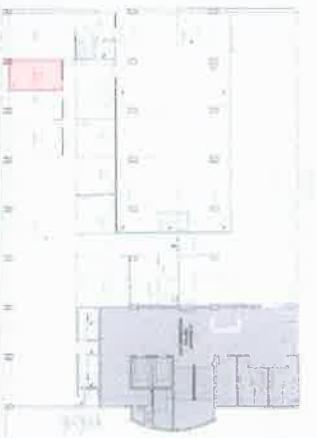
| Local: GERÊNCIA GERAL | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso |    |    | <ul style="list-style-type: none"> Forro danificado; Divergência de tonalidade do revestimento de pintura aplicado no forro. | <ul style="list-style-type: none"> Placa para tomada de piso danificada; Danos na divisória (DV-02); Esquadria da porta apresenta dano em ponto da dobradiça. | Observações: Divisória (DV-02) apresenta ausência de acabamentos e ausência de persiana. Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujeiras nos revestimentos de paredes, e instalações. |
| Croqui da localização: | |    |    | <ul style="list-style-type: none"> Carpete danificado; | | |
| Documento de Referência: | |  | FOLHA 16/24 | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | |
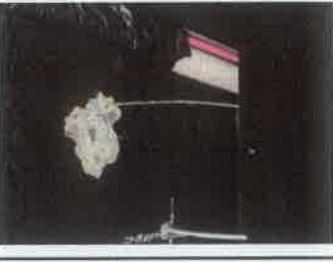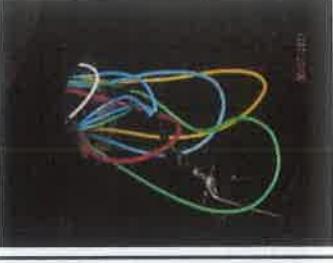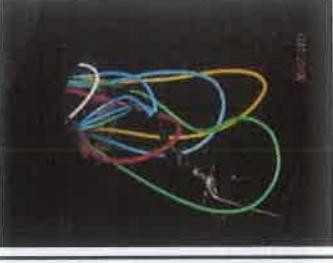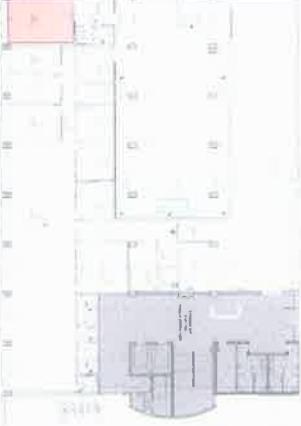
| Local: PRESIDÊNCIA | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso |    |   | <ul style="list-style-type: none"> • Carpete danificado. • Falha no acabamento do revestimento de pintura; | <ul style="list-style-type: none"> • Desalinhamento das placas; • Danos na estrutura da laje em função da fixação do suporte das placas (nuvens acústicas) sem aplicação de tratamento adequado. • Falhas na aplicação do revestimento de pintura da estrutura de concreto. | Observações: Divergência entre o acabamento de teto especificado em projeto e o executado. Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações. Deverá ser verificado quanto a divergência do tipo de acabamento do teto. Deverá proceder a recuperação dos elementos de concreto danificados no processo de fixação das placas de nuvem acústica. |
| Croqui da localização: | |  | | | FOLHA 17/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade |
| Documento de Referência: | | | | | | Norma Técnica/ Procedimento: <i>[Handwritten signature]</i> |

| Local: ESTAR PRIVATIVO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|--------------------------------------|------|---|---|--|---|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso | | | | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> | Observações: |
| Croqui da localização: | | | <ul style="list-style-type: none"> Presença de fissura próximo a porta de acesso ao auditório; | <ul style="list-style-type: none"> Luminária danificada e com acúmulos de sujidades em função do processo de pintura do forro; | <ul style="list-style-type: none"> Eletrodutos rígidos e caixas de interruptor de sobrepor apresentam acúmulos de sujidades em função do processo de pintura das paredes. | |
| Documento de Referência: | | | | | | FOLHA 18/24 Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | |

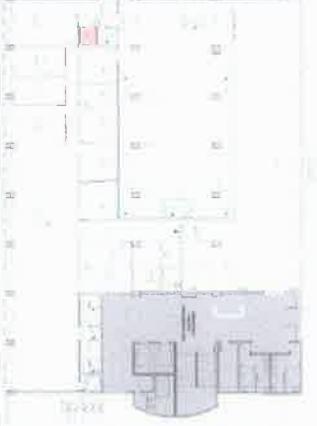
| Local: SANIT.PNE | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|---------|--|----------|---|-----|--|---|---|--|---|---|
| Fatores Envolvidos na Análise: | <table border="1"> <tr> <td>Material</td><td></td></tr> <tr> <td>Projeto</td><td></td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Uso</td><td></td></tr> </table> | Material | | Projeto | | Obra | X | Uso | |  |  |  |  |  |
| Material | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra | X | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | | | | | | | | | | | | | | |
| Croqui da localização: | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Referência: | | | | | FOLHA 19/24 | | | | | | | | | |
| Norma Técnica/Procedimento: | | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | | | | | | |

| Local: CIRCULAÇÃO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|---------------------------------|--|------|--------|------|--|---|
| Fatores Envoltórios na Análise: | Material Projeto Obra <input checked="" type="checkbox"/> Uso | | | | Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acumulos de sujidades nos revestimentos de parede e instalações. | Observações: |
| Croqui da localização: | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Rodapé com danos na fixação. | <ul style="list-style-type: none"> • Falha em acabamento entre divisória e forro; • Falha em painel de divisória; • Dano em revestimento de pintura; • Suporte de extintor com falhas de fixação a parede; • Falha de fixação em spot led de embutir; • Falha de instalação de espelho de tomada. |
| Documento de Referência: | FOLHA 20/24 | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | Norma Técnica/ Procedimento: |
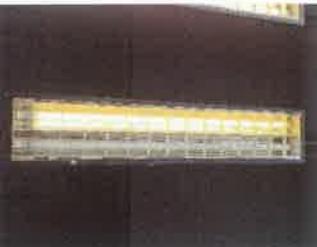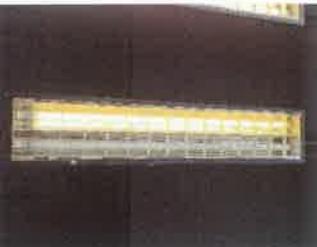
| Local: ESTAÇÕES DE TRABALHO | | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|---|--|---|--------|------|--|---|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material | Projeto | Obra | X | Uso | Croqui da localização: | |
| | | | | | |  | |
| |  |  |  | | | <ul style="list-style-type: none"> • Desalinhamento das placas de forro das nuvens acústicas; | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Não foram realizados construções do espaço técnico para instalação das evaporadoras. Também não houve a instalação da chapa perfurada de fechamento de tal local!</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> |
| |  |  |  | | | <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpadas queimadas; • Luminárias desalinhadas, danificadas e com danos na pintura; • Acúmulo de sujeidades nas eletrocalhas e nos pontos de fixação realizados na estrutura de concreto; • Ausência de chave storz no interior do abrigo do hidratante; | |
| Documento de Referência: | | | | | | FOLHA 21/24 | |
| Norma Técnica/Procedimento: | | | | | | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | |

| Local: AUDITÓRIO CAU-DF | | | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|------------------------------|--|--|--|------|--------|------|--|--|
| Fatores Envoltos na Análise: | Material X Projeto Obra X Uso | Croqui da localização: | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ausência de chave storz e adaptador com redução para engate rápido; Abriço das mangueiras sem fixação; Sinalização de saída de emergência com falhas de fixação; Ausência de acabamento (placa cega) na caixa de passagem do sistema de alarme de incêndio; | <p>Observações: Placas do painel acústico apresentam divergência em relação ao projeto. Além disso, as mesmas exibem inconformidades de instalação, estando fora alinhamento e prumo, afetando diretamente a estética do elemento.</p> <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações. Deverá ser realizado tratamento das estruturas de concreto que apresentarem danos, sendo recuperado o elemento.</p> |
| Documentos de Referência: | FOLHA 22/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | | | | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | | | |

| Local: FOYER E EXPOSIÇÃO | | | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material X Projeto Obra X Uso | Croqui da localização:  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Divergência de tonalidade entre as peças do piso de granito; | <ul style="list-style-type: none"> Inconformidade quanto ao lixamento e tratamento das estruturas de concreto; Presença de vigas com armadura exposta; Tubulação de alimentação do ar condicionado desalinhada; Desalinhamento e danos das placas de nuvens acústicas; | <p>Observações: Divergência entre o tipo de acabamento do teto executado e o projetado.</p> <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção. Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações. Deverá ser realizado tratamento das estruturas de concreto que apresentarem danos, sendo recuperado o elemento.</p> |
| Documento de Referência: | FOLHA 23/24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma Técnica/ Procedimento: | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade |  |  |  |  |  |  |  |
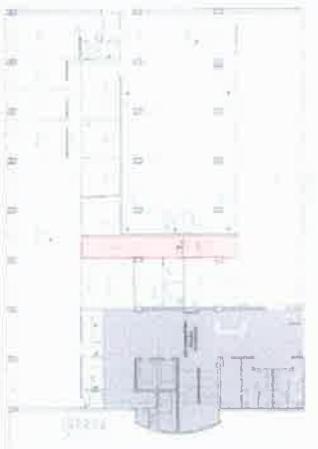
| Local: CIRCULAÇÃO | | PISO | PAREDE | TETO | INSTALAÇÕES | INSPEÇÃO |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|--------------|
| Fatores Envolvidos na Análise: | Material Projeto Obra X Uso |  |  |  | <p>Análise: Apresenta inconformidades oriundas em decorrência do processo de execução, em sua totalidade passíveis de correção.</p> <p>Necessário a realização de limpeza final de obra, uma vez que há presença de acúmulos de sujidades nos revestimentos de parede, teto e instalações.</p> | Observações: |
| Croqui da localização: |  | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Peça de piso de granito danificada; • Presença de fissuras no revestimento de pintura; • Falhas no acabamento de pintura; • Ausência de esguicho, chave storz e adaptador com redução para engate rápido; | |
| Documento de Referência: |  | FOLHA 24/24 | Manual de Obras Públicas - SEAP / Análise de Conformidade | | | |
| Norma Técnica/ Procedimento: | | | | | | |